

用户安全通知

Latchways 标准自回缩救生索

2021 年 01 月 04 日

尊敬的 MSA 坠落保护产品客户：

MSA 发布此用户安全通知，旨在通知您，MSA 已收到关于有限数量的 Latchways 标准自回缩救生索 (SRL) 中一些内部螺栓松动的现场报告。MSA 尚未收到任何与此有关的受伤报告，但我们要求您进行本通知中所述的操作。

随着时间的推移，用户将可识别松动的螺栓，因为不再可能从 SRL 外壳中抽出线缆。然而，MSA 经调查确定，在此之前的一段时间内，可能防坠落功能失效。

我们经调查确定，可能波及到表 1 中在 2020 年 5 月 11 日至 12 月 3 日期间制造的部件号中的一小部分部件。

MSA 建议所有客户停止使用带有表 1 中所示的部件号，且生产日期在 2020 年 5 月至 2020 年 12 月期间的所有 Latchways 标准 SRL，并将其送返 MSA 进行重新处理。



部件号			
62209-00	62210-000G	62707-00CN	62410-00BR
62209-00UK	62210-000R	62707-00EU	62410-00CN
62209-00US	62210-00RU	62409-00	62410-000G
62210-00	62210-00TL	62409-00AR	62410-00RU
62210-00US	62210-00UK	62409-00UK	62410-00UK
62210-00CN	62210-00UKTL	62409-00US	-
62210-00GN	62707-00	62410-00	-

表 1 - 受波及的部件号

识别可能受波及的产品

执行以下步骤，以确定是否需要将您的 SRL 送返 MSA 进行重新处理。

- 1) 确认其部件号是否为表 1 中所列的部件号之一。参考图 1。如果您的 SRL 部件号并非这些部件号之一，则无需进行更多操作。如果您的 SRL 部件号是这些部件号之一，请继续执行第 2 步。
- 2) 确认部件上标记的生产日期为 2020 年 5 月、2020 年 6 月、2020 年 7 月、2020 年 8 月、2020 年 9 月、2020 年 10 月、2020 年 11 月或 2020 年 12 月。如果其生产日期不在此范围内，则无需进行更多操作。如果其生产日期在此范围内，请继续执行第 3 步。
- 3) 确认未开封部件的服务标签旁边或外箱标签上是否有一个绿点。参考图 2。如果有绿点，则表明该部件已经 MSA 重新处理，无需进行更多操作。如果没有绿点，请按照以下说明处理可能受波及的 Latchways 标准 SRL。

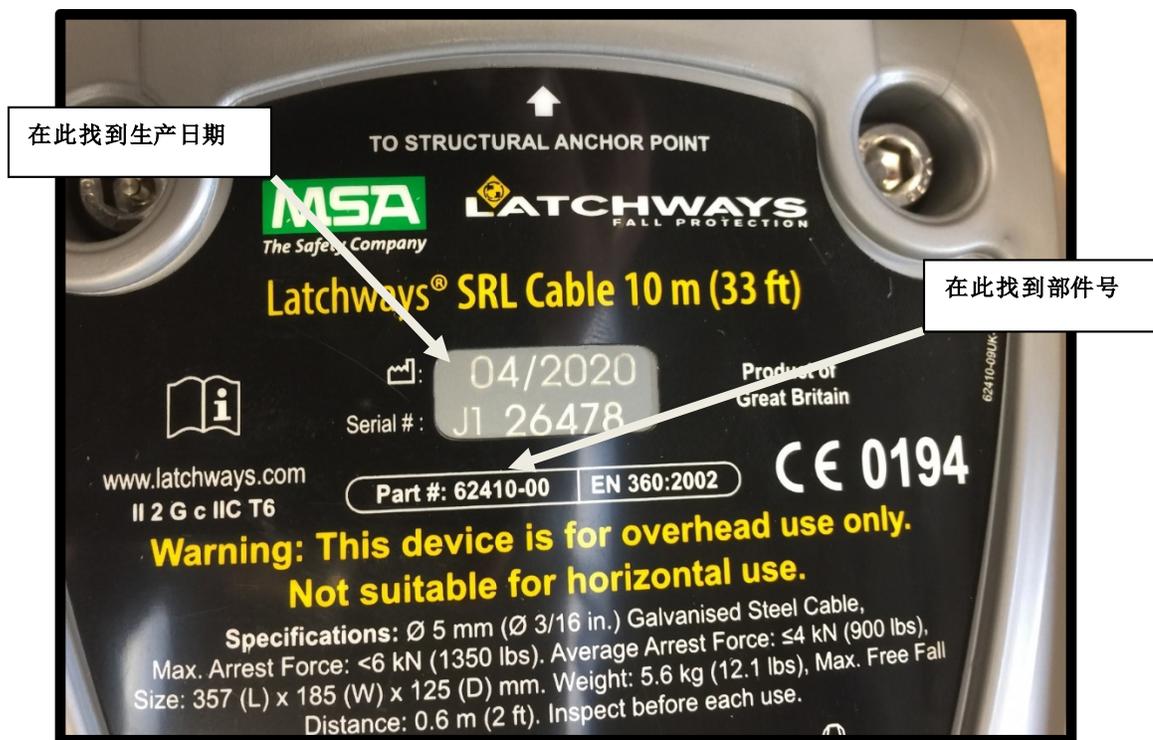


图 1 - 部件号和生产日期位置



图 2 - 已重新处理部件上的标记

处理可能受波及的 Latchways 标准 SRL

我们知道这多有不便，为了尽量减少干扰，我们保证尽快进行重新处理。

如果您拥有符合上述受波及产品标准的 Latchways 标准 SRL，我们将免费对其进行重新处理。此外，我们还将免费对其进行日常维护。

要安排重新处理您的部件，请通过以下电话号码或电子邮箱联系 MSA 客户服务部门。

MSA 客户服务部门联系信息：

如果您对此用户安全通知有任何疑问，请按以下方式联系 MSA 客户服务部门：

- 美国、加拿大或美国本土 - 1-866-672-0005 或发送电子邮件至：
ProductSafetyNotices@MSAsafety.com。



MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

- 在中国大陆 +86 4006 090 888 或发送电子邮件至: info.cn@MSAafety.com
- 在台湾和香港地区+852 2258 7588 或发送电子邮件至: info.hk@MSAafety.com

由此带来的不便，我们深表歉意，但您的安全及对我们产品的持续满意对我们来说非常重要。

此致，

产品安全经理
Nathan Andrulonis

PS20032-04