

Aviso de inspección
Dispositivo anticaídas deslizante de MSA Latchways®
 Febrero de 2024
SE RUEGA LEER Y TOMAR MEDIDAS AHORA

MSA Corporate Center
 1000 Cranberry Woods Drive
 Cranberry Township, PA 16066
 800.MSA.2222
 www.MSAafety.com

Estimado y valioso cliente de MSA:

Este aviso de inspección tiene por objeto informarle de un procedimiento de inspección único relativo al pasador de bloqueo de los dispositivos anticaídas deslizantes (GTFA) de MSA Latchways® fabricados entre el 16 de febrero de 2021 y el 30 de enero de 2024. En la siguiente Tabla 1 se enumeran los modelos potencialmente afectados.

MSA ha recibido un informe de campo sobre un GTFA de MSA Latchways que carecía del pasador de bloqueo en la tuerca del conector basculante entre el mosquetón y el cuerpo principal de la unidad. Sin este pasador de bloqueo instalado, existe la posibilidad de que la conexión se suelte durante el funcionamiento.

MSA no ha recibido ningún informe sobre lesiones asociadas a esta condición. Sin embargo, le rogamos que realice la inspección que se describe en este aviso antes del próximo uso.

Tabla 1: Números de modelo potencialmente afectados

Número de modelo	Descripción de materiales
3100L-00T	DISPOSITIVO LADDERLATCH
3100L-00RU	CONJUNTO LADDERLATCH IZDA. MK11 RUSIA
3103L-00	CONJUNTO LADDERLATCH IZDA. CANADÁ
3104L-00	DISPOSITIVO LADDERLATCH EE. UU. (IZDA.)
3100L-00AC	CONJUNTO LADDERLATCH (IZDA.) MK2
3102L-00	DISPOSITIVO TOWERLATCH IZDA.
3100R-00	CONJUNTO LADDERLATCH MK2 - DCHA.
3101R-00	CONJUNTO LADDERLATCH (DCHA.) MK2
85192-00	CONJUNTO FINAL CLIMBLATCH MK2
3102L-00BR	DISPOSITIVO TOWERLATCH IZDA.
3105L-00	DISPOSITIVO TOWERLATCH CON BANDA TEXTIL EE. UU.
3102L-00AC	DISPOSITIVO TOWERLATCH CON BANDA TEXTIL
35429-00	TOWERLATCH S.P.
85191-00	DISPOSITIVO CLIMBLATCH
85195-00	DISPOSITIVO CLIMBLATCH CANADÁ



Figura 1: GTFA

Procedimiento de inspección

1) **Confirme el número de modelo y la fecha de fabricación** – Consulte la Figura 2

a. Número de modelo

- i. Verifique si el número de modelo está indicado en la Tabla 1.
- ii. Si el número de modelo no aparece en la lista, no será necesario que haga nada.

b. Fecha de fabricación

- i. Verifique si la fecha de fabricación está entre el 16/02/2021 y el 30/01/2024
- ii. Si la fecha no está dentro de este periodo, no será necesario que haga nada.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com



Figura 2: Datos de inspección de los GTFA

- 2) **Inspeccione el producto:** inspeccione visualmente el conector basculante de la unidad para comprobar la presencia del pasador de bloqueo plateado.
 - a. Si el pasador de bloqueo está (Figura 3), no será necesario que haga nada.
 - b. Si el pasador de bloqueo no está (Figura 4), ponga el producto fuera de servicio y siga el procedimiento indicado abajo para obtener una unidad de sustitución.

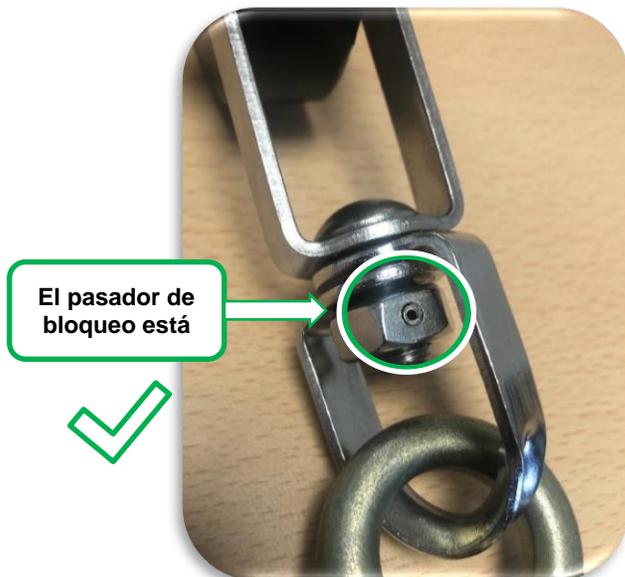


Figura 3: El pasador de bloqueo está

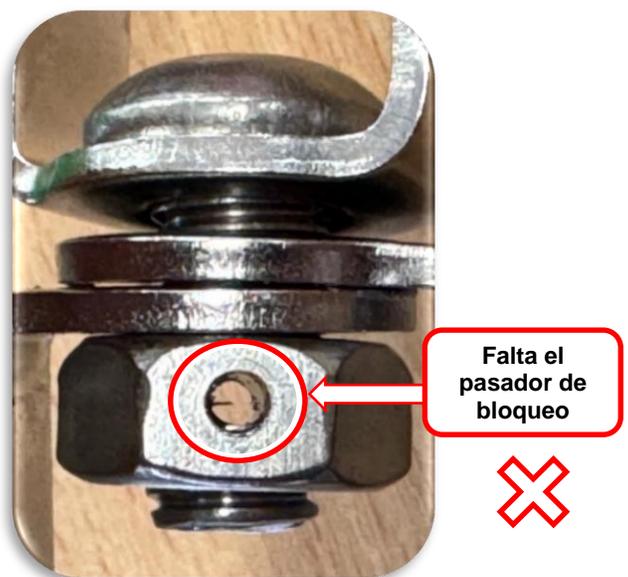


Figura 4: Falta el pasador de bloqueo

Sustitución de las unidades GTFA afectadas

Para recibir un repuesto gratuito de las unidades afectadas, escanee el código QR y rellene el formulario de sustitución de GTFA. Puede enviar varios formularios si hay más de un modelo afectado.

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Escanee el código o haga clic en este enlace:

[**Formulario de sustitución de GTFA**](#)



Información de contacto del servicio de atención al cliente de MSA

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de inspección, utilice la siguiente información de contacto:

EE. UU. y Canadá:

Llame al 866-672-0005 o envíenos un correo electrónico a ProductSafetyNotices@msasafety.com.

Europa, Oriente Medio y África

Envíenos un correo electrónico a ProductUserNotice@msasafety.com o póngase en contacto con su representante local del servicio de atención al cliente de MSA

Todas las demás regiones:

Póngase en contacto con su representante local del servicio de atención al cliente de MSA.

Su seguridad y su satisfacción continua son importantes para nosotros, y le pedimos disculpas por las molestias que esto le haya podido ocasionar.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adam Troup'.

Adam Troup
Product Safety Manager