

检查通知

MSA Latchways® 导向式速差自控器

2024 年 2 月

请阅读并立即采取行动

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

尊敬的 MSA 客户：

本检查通知旨在告知您关于自 2021 年 2 月 16 日至 2024 年 1 月 30 日期间生产的 MSA Latchways® 导向式速差自控器 (GTFA) 上锁定销的一次性检查流程。下方表 1 中列出了可能受影响的型号。

MSA 已收到一份关于 MSA Latchways GTFA 的现场报告，称该装置的连接锁与主体之间转环连接器的螺母上没有锁定销。若没有该锁定销，相关连接便可能在操作期间发生松动。

尽管 MSA 尚未收到任何与此有关人员受伤报告，我们仍要求您在下次使用之前进行本通知中所述的检查。

表 1：可能受影响的型号

| 型号 | 材料说明 |
|------------|-----------------------------|
| 3100L-00T | LadderLatch 装置 |
| 3100L-00RU | LadderLatch 左侧组件 MK11RUSSIA |
| 3103L-00 | 加拿大 LadderLatch 左侧组件 |
| 3104L-00 | 美国 LadderLatch 装置（左侧） |
| 3100L-00AC | LadderLatch 组件（左侧）MK2 |
| 3102L-00 | TowerLatch 左侧装置 |
| 3100R-00 | LadderLatch 右侧组件 MK2 |
| 3101R-00 | LadderLatch 组件（右侧）MK2 |
| 85192-00 | Climblatch MK2 总装 |
| 3102L-00BR | TowerLatch 左侧装置 |
| 3105L-00 | 带织带的 TowerLatch（美国） |
| 3102L-00AC | 带织带的 TowerLatch |
| 35429-00 | TOWERLATCH S.P. |
| 85191-00 | Climblatch 装置 |
| 85195-00 | 加拿大 Climblatch 装置 |



图 1：GTFA

检查流程

1) 确认型号和生产日期 - 请参阅图 2

a. 型号

- 确认表 1 中是否列出了您的型号。
- 如果未列出您的型号，则无需进行更多操作。

b. 生产日期

- 确认您的生产日期在 2021 年 2 月 16 日至 2024 年 1 月 30 日之间
- 如果该日期不在此范围内，则无需进行更多操作。



图 2: GTFA 检查数据

2) 检查产品 - 目视检查装置的转环连接器上是否装有银色锁定销。

- a. 装有锁定销 (图 3) - 无需进行更多操作。
- b. 未装有锁定销 (图 4) - 停用该产品, 并按照以下步骤更换装置。



图 3: 装有锁定销

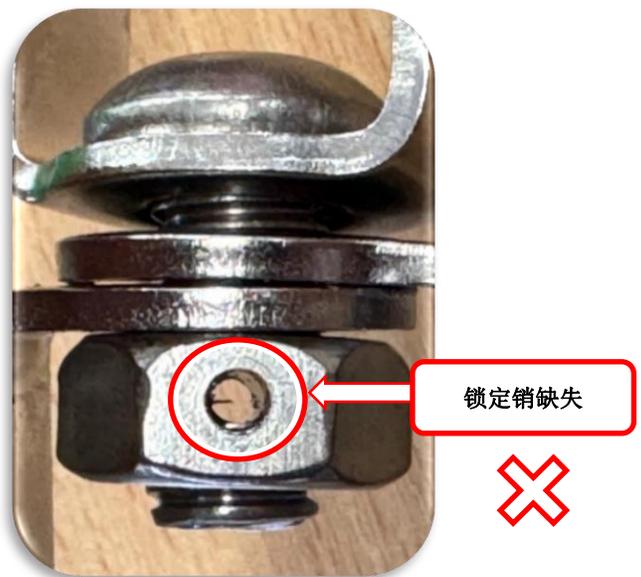


图 4: 锁定销缺失

更换受影响的 GTFA 装置

如需免费更换受影响的装置，请扫描以下二维码并填写 GTFA 退换表。如果受影响的型号不止一个，则您可提交多份表格。

请扫描以下二维码或点击下方链接：

[GTFA 退换表](#)



MSA 客户服务部门联系信息

如果您对此“检查通知”存在任何疑问，请通过以下方式联系我们：

中国：

请致电 4006 090 888 或发送电子邮件至
Info.cn@msasafety.com

美国和加拿大：

请致电 866-672-0005 或发送电子邮件至
ProductSafetyNotices@msasafety.com

欧洲、中东和非洲：

请发送电子邮件至 ProductUserNotice@msasafety.com 或联系当地的 MSA 客户服务代表

所有其他地区：

请联系当地的 MSA 客户服务代表。

您的安全及持续满意对我们而言非常重要，我们对由此带来的不便深表歉意。

此致，



Adam Troup
产品安全经理

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAsafety.com