


Technical Bulletin

Release Bearing Installation

The release bearing fork/combination on many General Motors applications makes it very easy to install the parts incorrectly with the leaf spring clip of the fork above the bearing collar. Improper installation will cause slipping, hard pedal and release problems. Ensure the leaf spring is installed under the bearing collar.

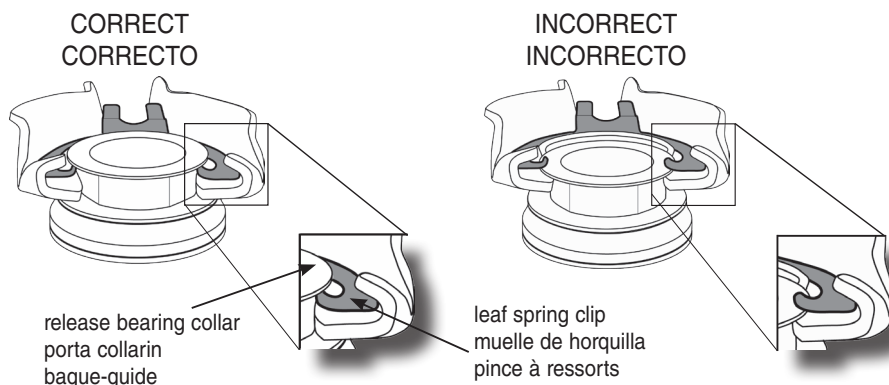

If you have questions about this product, call our technical hotline 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday:

In the United States and Canada: 1-800-274-5001. In Mexico: 01-800-8000-585.

Instalación del collarín

En algunos de los vehículos de General Motors, es común el insertar de forma incorrecta las muelles de la horquilla dentro del porta collarín. Una instalación incorrecta puede provocar patinado, pedal duro y problemas de no corte. Asegúrese que las muelles estén instaladas dentro de la ranura del porta collarín.

Si tiene alguna pregunta acerca de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico de 8:00 a 17:00 (hora del Este) de lunes a viernes:

En los Estados Unidos y Canadá: 1-800-274-5001. En México: 01-800-8000-585.

Installation de la butée de débrayage

La combinaison fourchette et butée de débrayage qui se trouve sur plusieurs applications de General Motors augmente les risques d'installer incorrectement les pièces en plaçant la pince à ressorts de la fourchette au-dessus de la bague-guide. Une installation incorrecte est une cause de glissement, de dureté de la pédale et de problèmes au dégagement. Veiller à ce que le ressort soit installé sous la bague-guide.

Si vous avez des questions à propos de ce produit, veuillez contacter notre service technique du lundi au vendredi, entre 8h00 et 17h00 (HNE):

Aux États-Unis et au Canada: 1-800-274-5001. Au Mexique: 01-800-8000-585.